

D/MS3108B22-×××

組立手順書

資料番号： SZ-5056
 第一電子工業株式会社 製造技術部

| 承認 | 調査 | 作成 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 吉田 '16.04.27 | 吉田 '16.04.27 | 落合 '16.04.27 |

| | | | | | |
|---|-----------|------|----|----|-------|
| | | | | | |
| A | '16.04.27 | 新規発行 | — | — | — |
| 改 | 年月日 | 改定内容 | 担当 | 調査 | 承認・日付 |

| | |
|---------|-------|
| 資料番号 | 頁 |
| SZ-5056 | 1 / 9 |

目次

| | 頁 |
|-------------------|-----|
| 1. 概説 | 2 |
| 2. 取扱上の注意事項 | 2 |
| 3. 使用工具 | 2 |
| 4. 各部名称 | 2 |
| 5. 組立手順 | 3~8 |
| 6. 適用インサート | 9 |

| | |
|---------|-------|
| 資料番号 | 頁 |
| SZ-5056 | 2 / 9 |

1. 概説

本組立手順書はD/MSプラグコネクタ(分割アングルバックシェル)(22-XX)の取扱、分解及び結線、組立について適用します。


2. 取扱上の注意事項

- 1) レセプタクル及びプラグが嵌合していない時は必ずキャップを取り付けること。
- 2) シェルのネジ部には傷を付けないように注意すること。
- 3) 分解再結線は本説明書5項以降により行うこと。
- 4) コネクタを嵌合させる場合は、以下の順に従い行うこと。
 - 4-1. キャップを外し、コンタクトの曲がり、インサートの破損など異常のないことを目視により確認する。
 - 4-2. レセプタクルとプラグのキー溝とキーを合わせて嵌合すること。

3. 使用工具

- ケーブルクランプ締付治具: 357J-21365
 - ニッパ
 - ストリッパー
 - トルクドライバー
 - カッター
- 他、必要な工具を適宜用意して下さい。

4. 各部名称

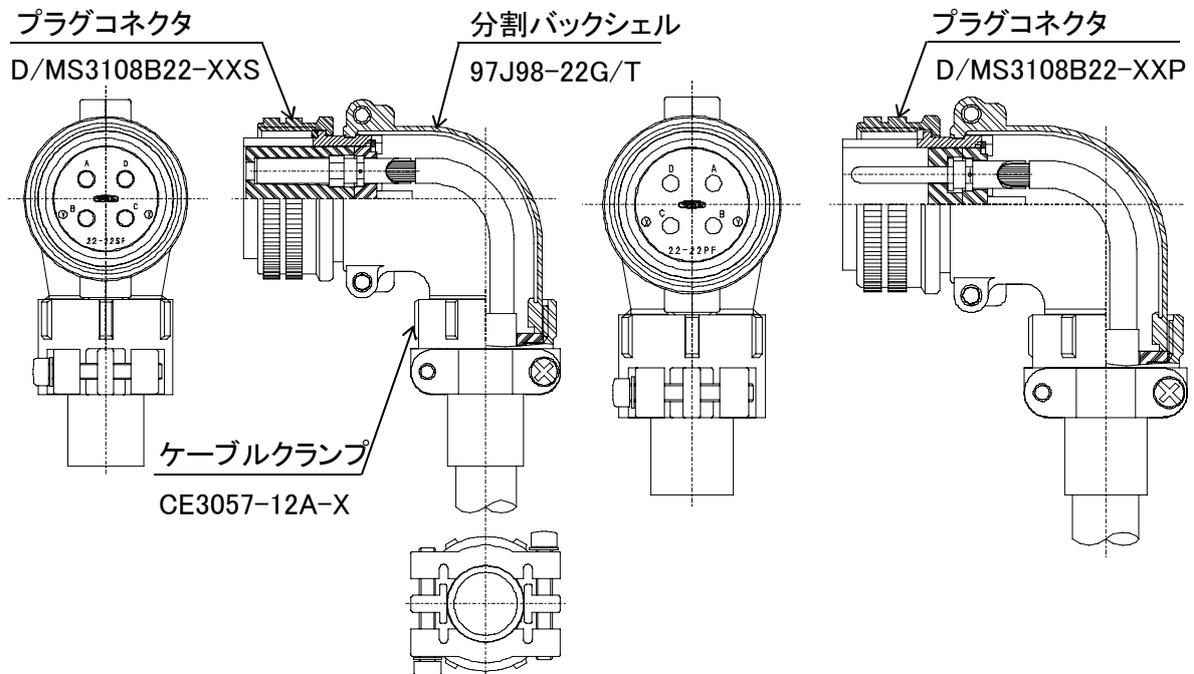


アングルプラグコネクタ
D/MS3108B22-XXS

アングルプラグコネクタ
D/MS3108B22-XXP


5. 組立手順

5-1. 組立に使用する部品を用意します。

注意！ ケーブルクランプハーフはケーブルに通す前に取り外して下さい。

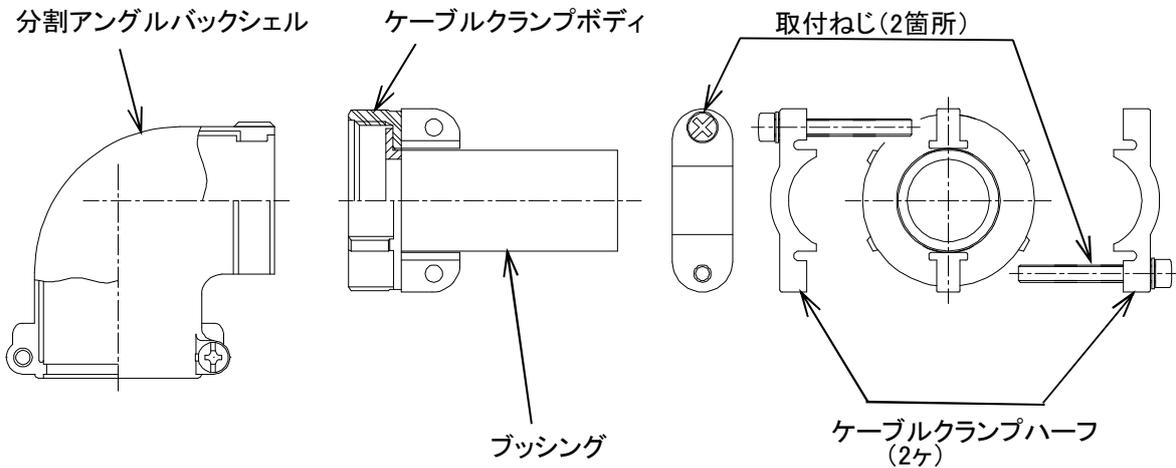


5-2. ケーブルを右表寸法に剥き出します。

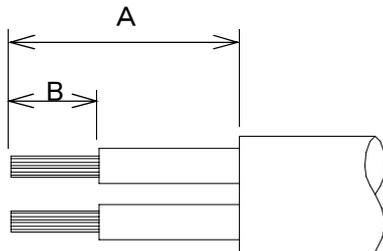


| コネクタ サイズ | コンタクト サイズ | A±2.5mm | B±0.5mm |
|-------------|--------------|---------|---------|
| 22 | #8 | 64.5 | 14.5 |
| | #12 | 70.0 | 10.5 |
| | #16 | 68.5 | 8.0 |

5-3. ケーブルにブッシング, ケーブルクランプボディを通します。


注意！ 部品を通す順番・方向に注意して下さい。

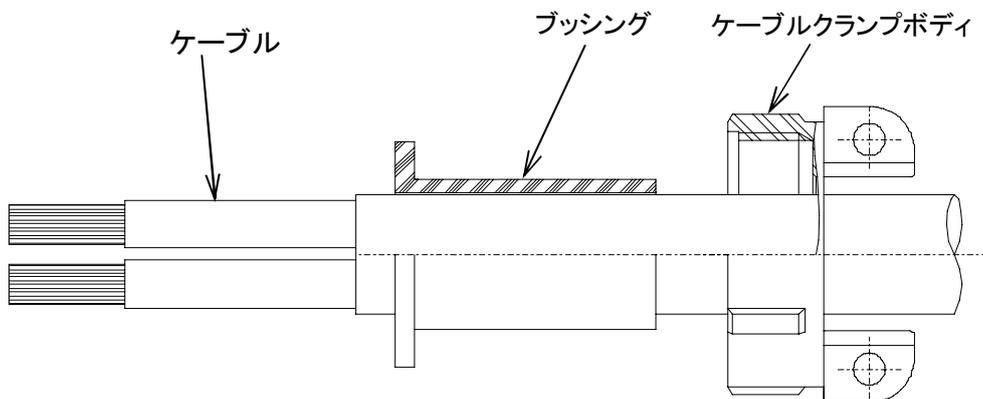


- 5-4. ケーブル芯線が硬い場合は口出し後、ペンチ等でインサートのコンタクト取り付け穴に合わせて導線を矯正します。
 ※印は、それぞれの導線の長さが同一であり、ケーブルシース切り口が平行であるように行って下さい。
 注意！ 絶縁被覆、ケーブルシースの表面を傷付けないように注意して下さい。

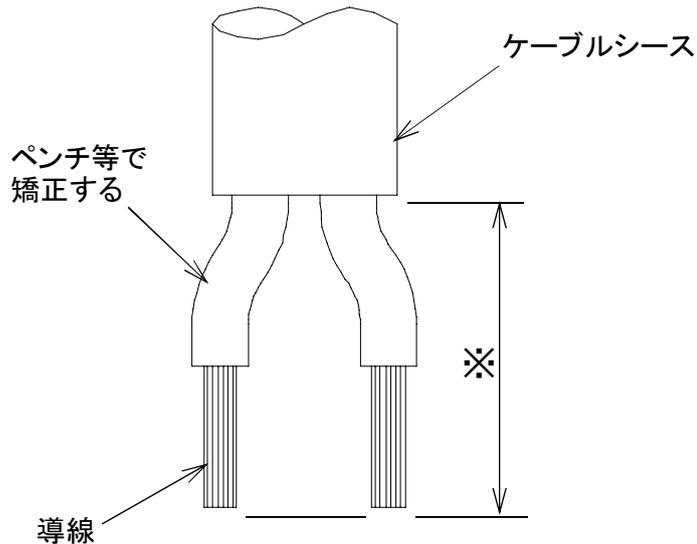


- 5-5. フォーミング後、導線に予備ハンダを行います。(推奨)
 導線サイズが大きい場合(AWG#0～#8程度)は、導線に軟銅線を3～4回程度巻きつけ、口出し部に十分なハンダを吸収させます。
 予備ハンダ後、軟銅線を取り除き、巻きつけ部分をヤスリがけします。
 注意1！ 絶縁被覆、ケーブルシースの表面を傷付けないように注意して下さい。

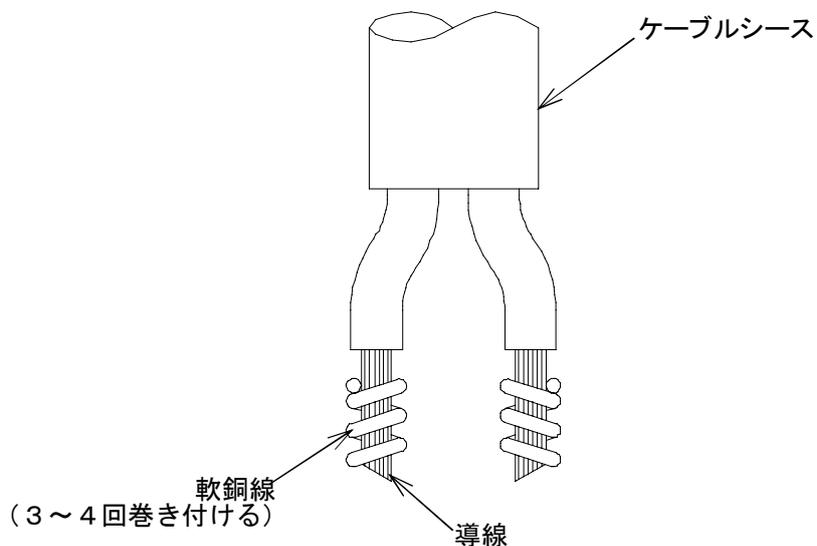


- 5-6. 無理なくコンタクトのソルダーカップに入ることを確認し、ニッパ等で先端をカットします。
 注意！ 絶縁被覆、ケーブルシースの表面を傷付けないように注意して下さい。

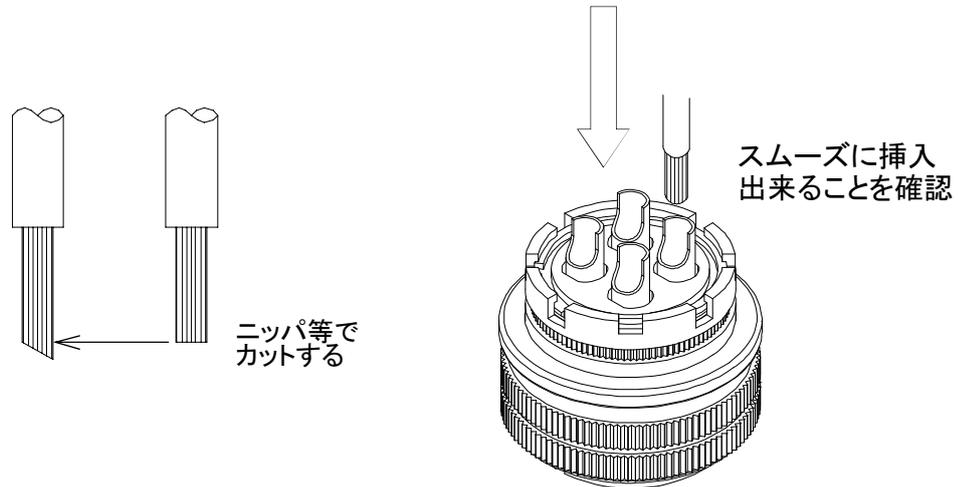


- 5-7. コンタクトに薄く予備ハンダをします。
 注意！ 焦がさないように注意して下さい。

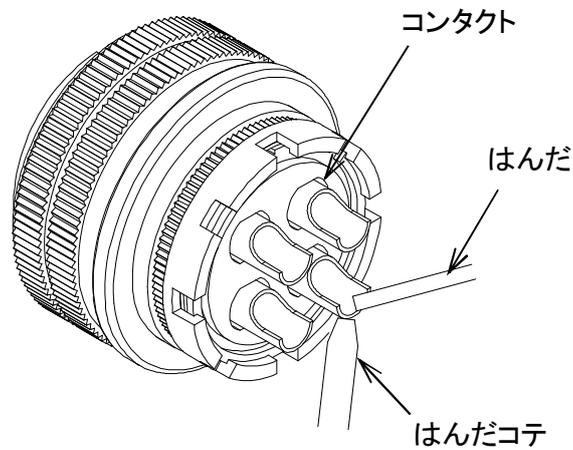


- 5-8. ケーブルに薄く予備はんだをします。
 はんだコテ又ははんだディップ槽にて予備はんだを行います。
 注意！ 絶縁被膜、ケーブルシースの表面を傷付けないように注意して下さい。

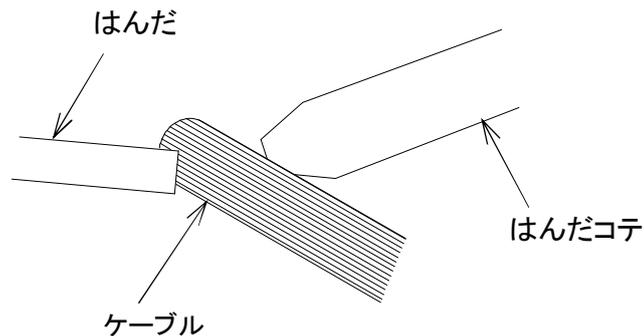

- 5-9. 芯線をコンタクト溶ダーカップに結線します。
注意！ ハンダ及びフラックスの流出がないように注意して下さい。
 ソルダーカップの外側についたハンダは熱いうちにワイヤブラシ等で取り除いて下さい。
 残ったフラックスはエチルアルコール等で拭き取って下さい。

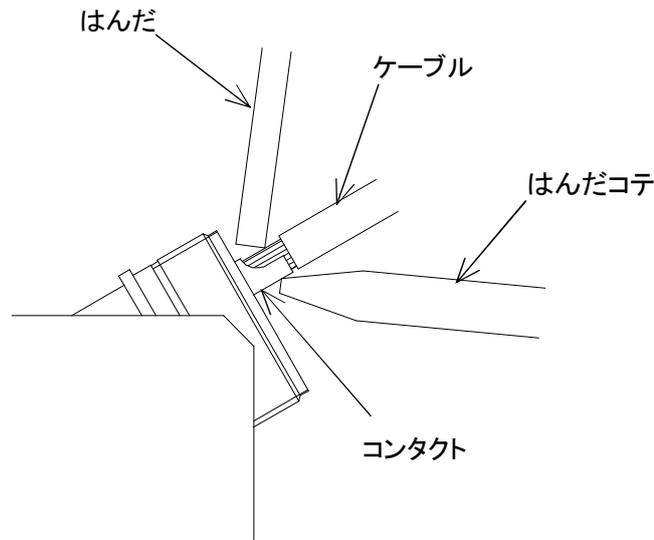


- 5-10. ストレートプラグコネクタに分割アングルバックシェルを取り付けます。
 締め付けはストレートプラグコネクタを相手レセプタクルシェルに嵌合させて、トルクドライバー及びプラス(+)ビットを使用し、下表に示す締め付トルクで左右均等に締め付けて下さい。

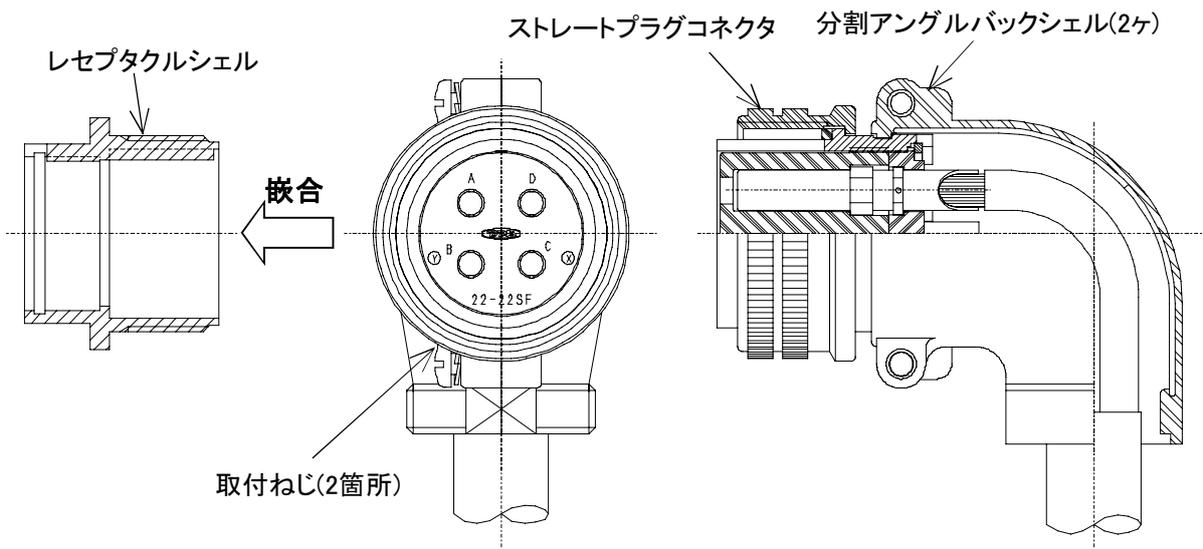

| コネク タサイ | 締め付トルク | | トルクドライバー (東日製作所製) |
|------------|-----------|--------|----------------------|
| | cN・m | kgf・cm | |
| 22 | 68.6~88.3 | 7~9 | RTD120CN |


5-11. 分割アングルバックシェルにケーブルクランプボディを締め付けます。
 締め付けはストレートプラグコネクタを相手レセプタクルシェルに嵌合させて、
 下表に示すケーブルクランプ締付治具を使用し規定のトルクで締め付けて下さい。

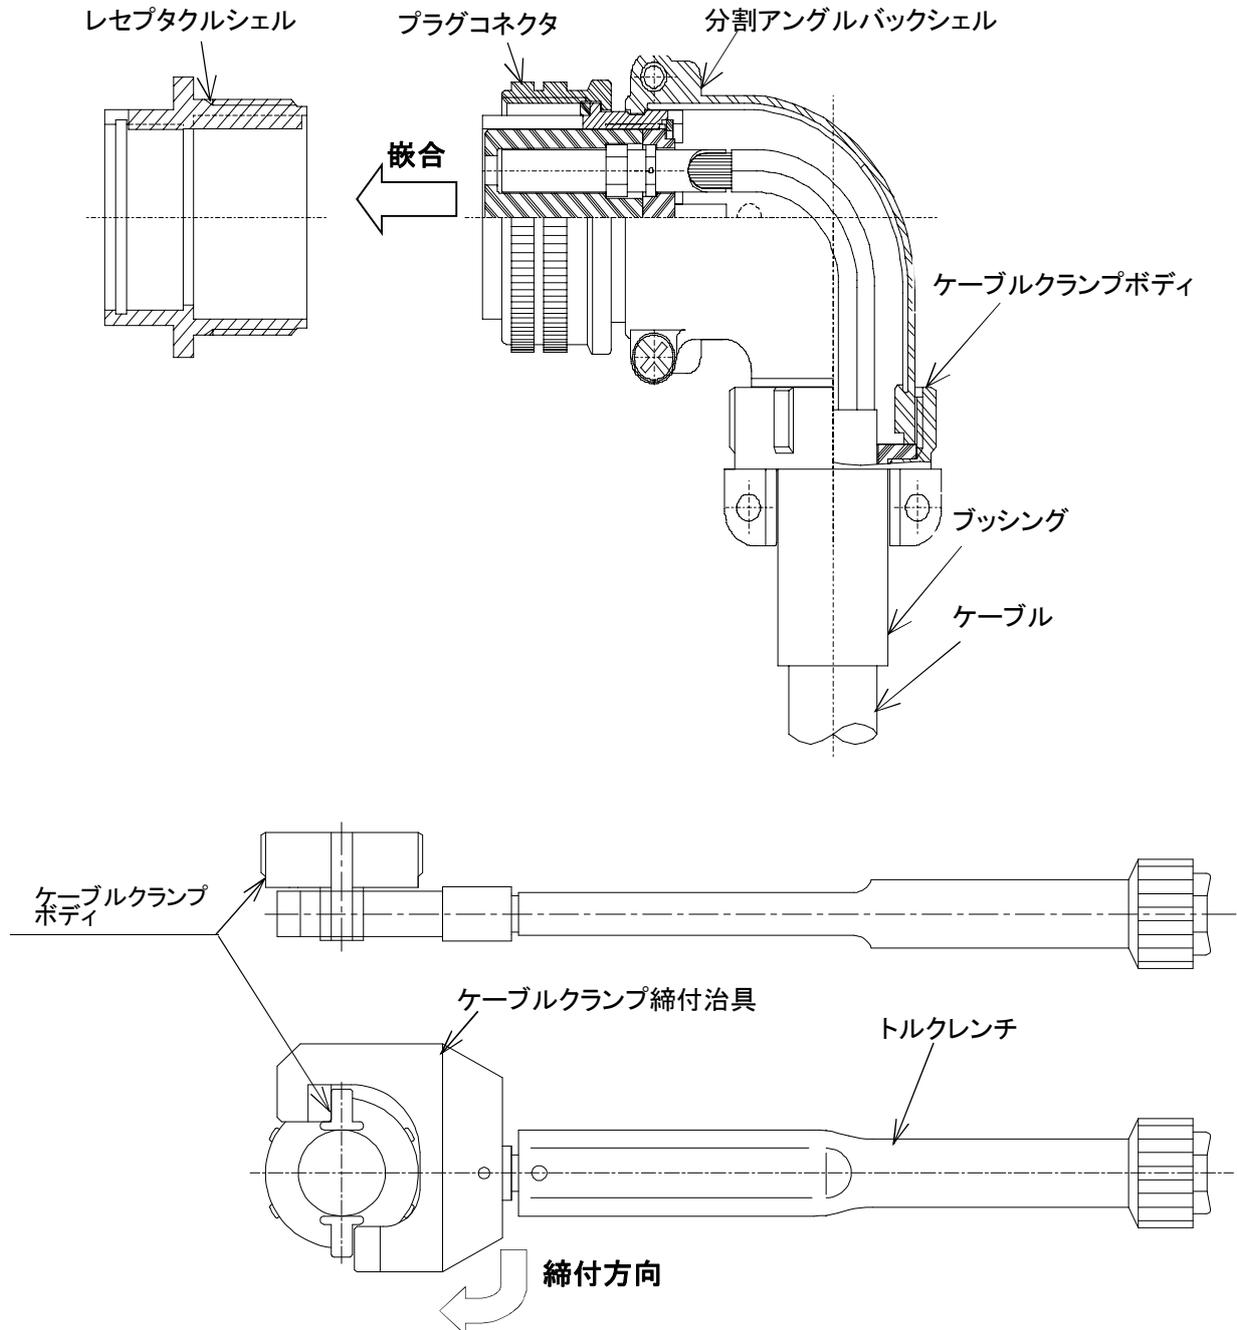

| コネク タサイ | 締め付トルク | | ケーブルクランプ締付治具 | トルクドライバー (東日製作所製) |
|------------|---------|--------|--------------|----------------------|
| | N・m | kgf・cm | | |
| 22 | 4.9~5.9 | 50~60 | 357J-21365 | CL12N×8D |








※専用治具を使用しない場合はクランプボディが突き当たるまで、確実に締め付けて下さい。

- 5-12. ケーブルクランプボディとケーブルクランプハーフをなべ小ねじ(2箇所)で締め付けます。
 トルクドライバー及びプラス(+)
 ビットを使用し、下表に示す締付トルクで左右均等に締め付けて下さい。

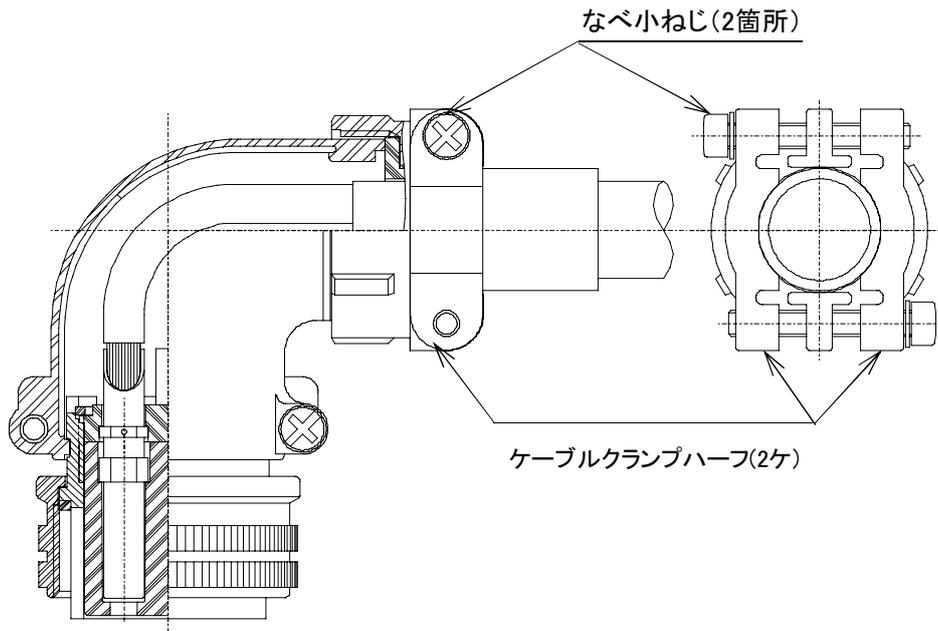


| コネク タサイ | 締付トルク | | トルクドライバー (東日製作所製) |
|------------|-----------|--------|----------------------|
| | cN・m | kgf・cm | |
| 22 | 68.6~88.3 | 7~9 | RTD12OCN |

インサート一覧表 (22サイズ)
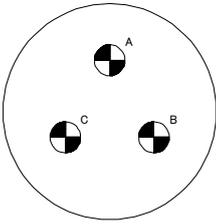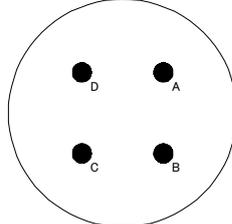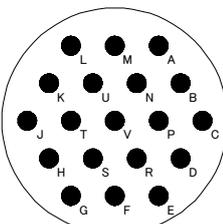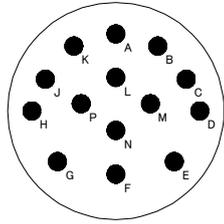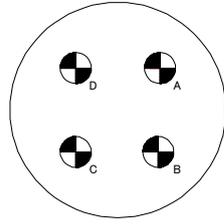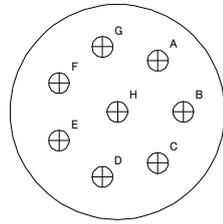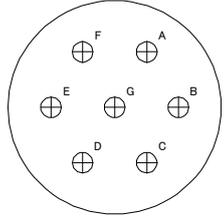
| インサート番号 | 22-2 | 22-10 | 22-14 |
|----------|---|---|--|
| コンタクト配列 |  |  |  |
| コンタクトサイズ | #8 | #16 | #16 |
| コンタクト数 | 3 | 4 | 19 |
| 定格区分 | D | E | A |
| 耐電圧(常態時) | 1250V AC (r.m.s) | 1750V AC (r.m.s) | 700V AC (r.m.s) |
| 電流容量 A | 26 | 13 | 13 |
| インサート番号 | 22-19 | 22-22 | 22-23 |
| コンタクト配列 |  |  |  |
| コンタクトサイズ | #16 | #8 | #12 |
| コンタクト数 | 14 | 4 | 8 |
| 定格区分 | A | A | D(H), A(その他) |
| 耐電圧(常態時) | 700V AC (r.m.s) | 700V AC (r.m.s) | 1250/700V AC (r.m.s) |
| 電流容量 A | 13 | 26 | 23 |
| インサート番号 | 22-28 | | |
| コンタクト配列 |  | | |
| コンタクトサイズ | #12 | | |
| コンタクト数 | 7 | | |
| 定格区分 | A | | |
| 耐電圧(常態時) | 700V AC (r.m.s) | | |
| 電流容量 A | 23 | | |

注) 本図はピンインサートの結線面から見た状態です。

コンタクトサイズ記号

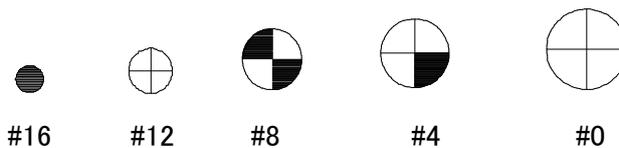

| コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | #4 | #0 | |
|----------------|------|-----|------|------|------|------|
| 電流容量 A | 13 | 23 | 26 | 80 | 150 | |
| 定格区分 | INST | A | D | E | B | C |
| 定格電圧 AC(r.m.s) | 200 | 500 | 900 | 1250 | 1750 | 3000 |
| (常態時) DC | 250 | 700 | 1250 | 1750 | 2450 | 4200 |